



Schlaufe mit den Ohren zum Bandende auf das Band ziehen. Schelle formen, und Band auf Band legen. Schlaufe über beide Bänder ziehen, und das Bandende ca. 30 mm unter die Schlaufe biegen.

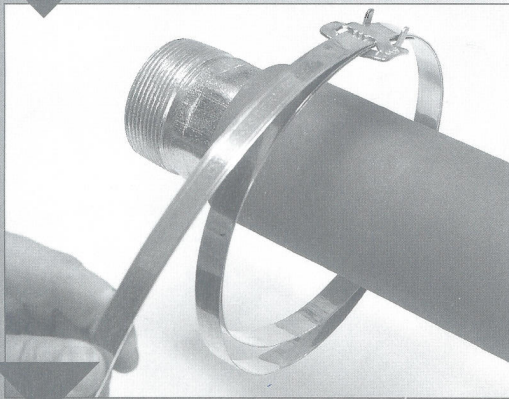


Bei hoher Belastung der Schelle, Band zweimal durch die Schlaufe ziehen.

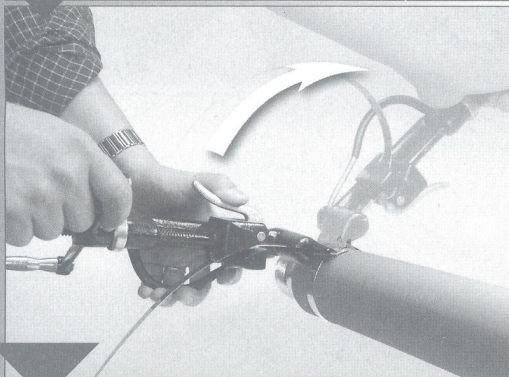


Band in das Spannwerkzeug seitlich einführen, Excenterhebel andrücken, und durch Drehen der Kurbel Schelle anziehen. Die maximale Spannung ist erreicht, wenn das Band nicht mehr unter der Schlaufe durchzieht.


Nach Erreichen der erforderlichen Spannung das Werkzeug langsam über die Schlaufe biegen. Dabei gleichzeitig die Kurbel um ca. eine halbe Umdrehung lösen, um Spannungsverlust und Reißen des Bandes zu vermeiden.

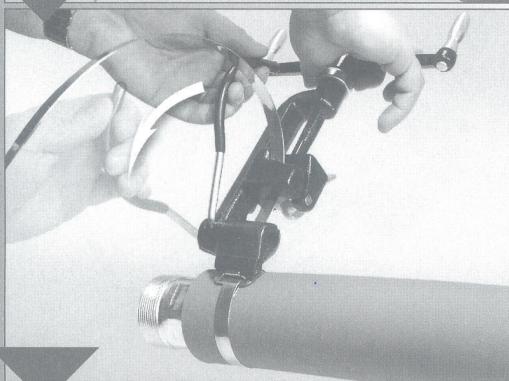

Um das Band abzuschneiden, Schneidhebel ruckartig ziehen, und das abgeschnittene Bandende mit dem Daumen andrücken.

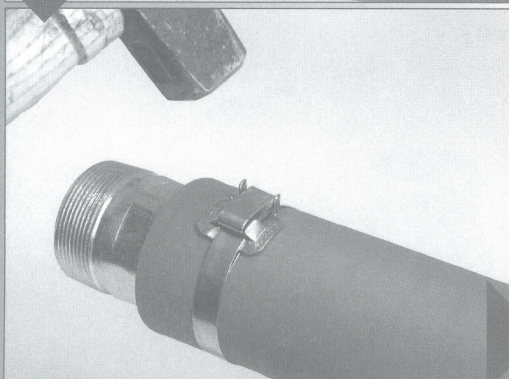

Mit einem Hammer das Band flach auf die Schlaufenbrücke schlagen, und zur Sicherung des Bandendes die beiden Ohren der Schlaufe umlegen.

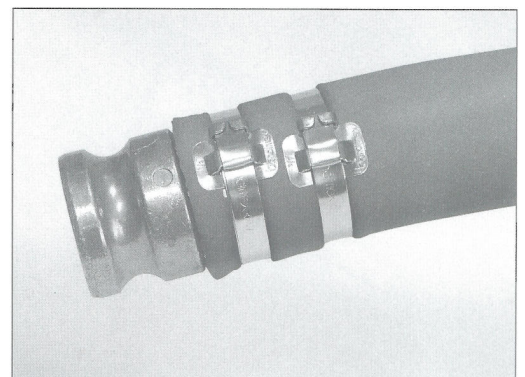

Montageanleitung Vorgefertigte Schellen

Montage mit **Bandimex Spannwerkzeug W 001** und **Bandimex Adapter V 001 (a)** bzw. **V 050 (b)**.

Bandimex Spannwerkzeug in Schraubstock einspannen. Bandimex Adapter auf Werkzeugnase setzen, Schelle in Werkzeug einführen, und das Bandende mit dem Excenterhebel festhalten.


Schlauch durch die Schelle stecken und Kurbel des Bandimex Spannwerkzeuges nach rechts drehen. Um das Anziehen des Bandes zu kontrollieren, legt man einen Finger auf die Seite der Schlaufe, in die das Band eingezogen wird, und dreht die Kurbel, bis die gewünschte Spannung erreicht ist. Wenn das Band nicht mehr durch die Schlaufe zieht, ist die maximale Zugkraft erreicht.

Schlauch mit der Schelle so weit nach hinten drehen, daß der Scherhaken hinter die Schlaufe greifen kann. Dabei gleichzeitig die Kurbel um eine viertel bis eine halbe Umdrehung (je nach Schlauchtyp und -größe) lösen.

(a)
Schneidhebel mit einem festen Ruck nach vorn bewegen, so daß das Bandende abgeschnitten wird.

(b)
Spindel von Hand an der Rändelscheibe anziehen, bis die Schlaufe fest eingeklemmt ist.

Ratsche auf Sechskant setzen und so lange drehen, bis das Bandende abgeschnitten ist.

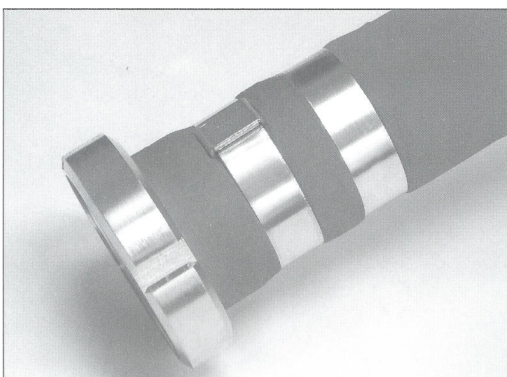

◀ Die fertig montierte Bandimex Vorgefertigte Schelle erfordert kein nachträgliches Hämmern oder Schlagen.

